

上接三版

序号	省(区、市)	地市	企业名称	环境违法问题	其他环境管理问题	处理及整改建议	备注
43	江苏	苏州	太仓保利协鑫热电有限公司	现场检查时查阅烟气在线监控设施,氮氧化物超标排放,浓度为370mg/m <sup>3</sup> (标准200 mg/m <sup>3</sup> )。		建议地方环保部门依法对违法问题进行查处。	
44	江苏	苏州	吴江市梅堰化工有限公司	锅炉水膜除尘器运行不正常,未投加碱液,喷淋水pH值为2左右。		建议地方环保部门依法对违法问题进行查处。	
45	江苏	苏州	吴江市裕丰铸造厂	企业建有1台燃煤冲天炉,未配套建设污染治理设施。		建议地方环保部门依法对违法问题进行查处。	
46	江苏	苏州	苏州市闽福钢铁有限公司	1、企业未开展环境影响评价。2、企业煤气发生炉和热风炉未配套建设污染治理设施。3、煤气发生炉冷却水和轧钢冷却水循环池污泥直接堆放于企业旁边的菜地中,含油废水渗入菜地旁的水沟中。	企业使用的一段式煤气发生炉属于产业结构调整指导目录(2011)中淘汰类落后生产装备。厂区内跑冒滴漏严重,大量含油废水直接溢流于厂区内。	建议地方环保部门依法对违法问题进行查处。	
47	江苏	无锡	无锡市联盛印染有限公司	1、在用1台500万大卡导热油炉未批先建。2、批建不符。2002年环评批复建设3台120万大卡导热油炉,实际建成两台250万、1台120万大卡导热油炉。3、燃煤导热油炉烟气无脱硫设施,直接排放。定型机废气未经收集处理,直接排放。4、煤场无“三防”措施,除尘灰露天堆放,无防扬尘措施。5、污染治理设施运行不正常,超标排放。现场检查时20t/h蒸汽锅炉脱硫设施未正常运行,喷淋装置未添加碱液,pH计显示喷淋水pH为2(正常运行应为8),在线监控显示二氧化硫浓度为1011mg/m <sup>3</sup> (标准900mg/m <sup>3</sup> ),超标排放。	1、在线监控采样管伴热管温度仅为82℃,采样管内水汽凝结严重。2、烟道破损漏风严重,烟气无组织排放。3、印染染料桶为危险废物,露天堆放,暂存不规范。	建议地方环保部门对违法行为依法查处;企业加强污染治理设施运行管理。	
48	江苏	无锡	无锡华冶钢铁有限公司	1、煤气发生炉未配套建设脱硫设施,炉体和加热炉炉体漏风严重,大量黄烟无组织排放。2、煤焦油渣未按危废处理,作为一般固废送到镇垃圾处理站处理。		建议地方环保部门对违法行为依法查处;对加热炉烟尘进行收集处理;规范处置危险废物。	
49	江苏	无锡	无锡孟仕玻璃有限公司	玻璃窑炉无废气治理设施,烟气直排。烟囱未规范设置采样口。		建议地方环保部门对违法行为依法查处。	
50	江苏	无锡	无锡市热电厂	二氧化硫、氮氧化物长期超标排放。现场检查时,130吨煤粉炉二氧化硫排放浓度为598mg/m <sup>3</sup> ,氮氧化物排放浓度为570mg/m <sup>3</sup> 。查看在线监控历史记录,二氧化硫排放浓度在200mg/m <sup>3</sup> 以上,氮氧化物排放浓度为400mg/m <sup>3</sup> 左右,长期超标(标准二氧化硫100mg/m <sup>3</sup> ,氮氧化物200mg/m <sup>3</sup> )。		建议地方环保部门对违法行为依法查处。	
51	江苏	无锡	江阴华西钢铁有限公司	1、该企业未取得环评批复擅自建设并投入生产。2、脱硫设施尚处于调试阶段,不能稳定运行。3、二氧化硫排放浓度达400~1000mg/m <sup>3</sup> (排放标准180mg/m <sup>3</sup> ),超标排放。	1、高炉出铁场、烧结机尾卸料站烟尘未得到有效收集,无组织排放严重。2、料场、堆场防风抑尘措施不到位。	建议地方环保部门对违法行为依法处罚。督促企业严格按照《长三角地区重点行业大气污染限期治理方案》要求,限期完成脱硫除尘改造,确保达标排放。	江阴市环保局责令企业2015年4月8日起烧结机实施停产整改;2015年6月底前完成炼铁除尘、料场粉尘治理提标改造工程;加强日在线设备运行维护。
52	江苏	无锡	无锡新德印染制品有限公司	污染治理设施运行不正常,烟道漏烟严重,大量烟气无组织排放。		建议地方环保部门对违法行为依法查处。确保废气治理设施正常运行。	
53	江苏	无锡	无锡新三洲特钢有限公司	98平方米烧结机尚未建成脱硫设施,烟气二氧化硫超标排放,排放浓度约450mg/m <sup>3</sup> 左右。(标准200mg/m <sup>3</sup> )		建议地方环保部门对违法行为依法处罚;限期完成烧结脱硫除尘改造。	
54	江苏	无锡	江阴兴澄特种钢铁有限公司	现场检查发现,3月6日~12日,360m <sup>2</sup> 烧结机2#脱硫塔故障,退出运行,部分烟气未经脱硫直接排放,二氧化硫排放浓度约1200mg/m <sup>3</sup> (标准200mg/m <sup>3</sup> )。	烧结机脱硫烟气旁路未安装在线监控设施,无法有效监管。	建议地方环保部门对违法行为依法处罚,督促企业加强设施维护,确保正常运行。规范在线监测设施安装和使用。	
55	江苏	无锡	江阴市星球镀锌有限公司	1、车间内酸雾未有效收集,无组织排放严重。2、酸洗废水跑冒滴漏严重,导致车间地面水呈酸性。3、土窑炉、电炉无任何环保手续。	土窑炉、电炉落后产能。	建议地方环保部门对违法行为依法处罚;提请地方政府限期淘汰落后产能。	江阴市环保局已对该企业立案查处,已经拆除一台燃煤炉加热镀锌池。
56	江苏	无锡	江阴市凯育热电有限公司	烟道腐蚀、漏风严重。	煤场露天堆放,无防风抑尘措施。	建议地方环保部门对违法行为依法处理处罚。	江阴市环保局下发限期整改书。该企业已列入2015年热企业行业整合关停项目,计划2015年9月底关停。
57	江苏	无锡	江阴市鑫鑫汽车材料有限公司	土窑炉未建污染治理设施,烟气直排。	土窑炉属于落后产能	建议地方环保部门对违法行为依法处理处罚。提请地方政府限期淘汰落后产能。	江阴市环保局已对该企业立案处罚。
58	江苏	无锡	江阴红嘉印染有限公司	锅炉配套两套水膜除尘装置水量不足,未添加碱液。		建议地方环保部门对违法行为依法处理处罚。	江阴市环保局已对该企业下达限期整改通知书;列入江阴市燃煤锅炉大气污染物排放整治计划。
59	江苏	无锡	上海泰臣华润制钢有限公司	1、技改项目(油井管)2009年获江阴环保局环评批复,2012年建成,试生产申请未获江阴市环保局同意,擅自试生产。2、2012年,7座煤气发生炉未办理环评审批手续投入生产。3、卫生防护距离300米内,尚有居民居住。4、煤气发生炉脱硫系统脱硫剂运行两年一直未更换(设计要求半年更换一次)。		建议地方环保部门对违法行为依法处罚。进一步明确煤气发生炉产生的煤焦油的性质及处置方式。	江阴市环保局已对油井管技改项目及新增7台煤气发生炉项目已立案查处,技改项目和煤气发生炉已停产。
60	江苏	无锡	德诚钢铁有限公司		企业15吨炼钢电炉属于应淘汰的落后产能。	建议江阴市政府督促相关部门依法限期淘汰落后产能。	
61	江苏	无锡	华西水泥有限公司	根据企业2014年委托检测报告,配料车间和熟料车间排气筒颗粒物排放浓度超标。	企业布袋除尘器捕集颗粒物倾倒在厂区内,露天堆放。排气筒高度不足排气筒最低要求(15m)	建议地方环保部门对违法行为依法查处。	江阴市环保局已要求加高排气筒至15米。
62	江苏	无锡	江阴市泰富兴澄特钢有限公司	企业废钢炼钢项目无环评手续。		建议地方环保部门对违法行为依法查处。	
63	江苏	无锡	江苏海伦石化有限公司	1、企业2012年5月试生产,2014年4月进行验收监测,但至今未通过验收,久试不验。2、企业锅炉烟尘排放70~80mg/m <sup>3</sup> (标准30 mg/m <sup>3</sup> ),氮氧化物排放400~500mg/m <sup>3</sup> (标准100 mg/m <sup>3</sup> ),超标排放。3、在线监控数据弄虚作假,不能反应真实排放状况。现场对烟气排放进行手工测定,氮氧化物排放浓度为412 mg/m <sup>3</sup> ,而在线监控现场显示氮氧化物仅为144.36 mg/m <sup>3</sup> 。经查历史数据,自2014年4月至今,氮氧化物浓度长期维持在230mg/m <sup>3</sup> 左右。		建议地方环保部门对违法行为依法查处,督促企业尽快完成脱硫脱硝除尘改造。	江阴市环保局加快脱硫脱硝除尘改造项目,计划2015年6月底前完成;待脱硫脱硝完成后,报环保局申请“三同时”验收;对超标排放违法问题立案处罚;加强日常管理,确保在线数据正常。
64	江苏	无锡	江苏西城三联控股集团有限公司	企业年产60万吨钢坯项目环评批复建设两台30吨炼钢电炉,企业实际建设两台50吨电炉,批建不符。		建议地方环保部门对违法行为依法查处。	
65	江苏	无锡	江阴望春花平绒有限公司	锅炉烟道漏风严重。		建议地方环保部门对违法行为依法查处。	江阴市环保局已下发限期整改通知书,责令立即修复烟道;列入江阴市燃煤锅炉大气污染排放整治计划。
66	江苏	无锡	宜兴市明月建陶有限公司	热风炉烟道破损,部分原烟气无组织排放。	企业未对排气筒进行规范化建设,不具备监测条件,无法进行有效监管。	建议地方环保部门对违法行为依法查处。	
67	江苏	无锡	江苏华亚化纤有限公司自备电厂	1、燃煤锅炉部分时段烟尘、二氧化硫超标排放。2015年1月23日~2月4日,烟尘排放浓度达60~90mg/m <sup>3</sup> ,二氧化硫排放浓度达200~400 mg/m <sup>3</sup> 。(标准:烟尘20mg/m <sup>3</sup> ,二氧化硫200mg/m <sup>3</sup> )2、导热油炉水膜除尘器运行不正常,未投加碱液,喷淋水pH值达2左右。	在线监控运行不规范,2月25日~3月5日在线监控故障,但是在运维无检修记录。	建议地方环保部门对违法行为依法查处。	
68	江苏	无锡	宜兴灵谷热电有限公司	锅炉烟气氮氧化物长期超标,根据在线监控氮氧化物排放浓度均在240mg/m <sup>3</sup> 以上(标准100mg/m <sup>3</sup> )。	在线监测采样管未全程伴热。氮氧化物量程设置过低,大部分时段烟气浓度超出在线监控量程,此时浓度≥306mg/m <sup>3</sup> 。	建议地方环保部门对违法行为依法查处。	
69	江苏	无锡	宜兴市金墅水泥有限公司	回转窑排放烟气二氧化硫长期超标,排放浓度高达1300~1500 mg/m <sup>3</sup> 。(标准为200mg/m <sup>3</sup> )	在线监控采样管未全程伴热。	建议地方环保部门对违法行为依法查处。	
70	湖北	武汉	明达玻璃有限公司	无除尘脱硝设施,超标排放。		建议企业积极推进脱硝工程改造;督促企业加强环境管理;对企业违法行为进行严肃查处。	
71	湖北	武汉	典金科技有限公司	1、环评批复要求生产原料为天然气,实际为武钢提供的原油;2、一条玻璃生产线无治污设施,烟气直排;3、2014年5月日常监测报告显示:除尘脱硫烟囱排放口排放数据超标。		建议地方人民政府依法落实该企业未按期完成限期治理的后续处置工作。	
72	湖北	武汉	武汉重工铸锻有限责任公司		锅炉脱硫除尘设施简陋,污染治理设施尚未改造,无法达到新标准要求;渣场露天堆放。	建议企业积极推进环保设施改造;督促企业加强环境管理;对企业违法行为进行严肃查处。	
73	湖北	荆州	长利玻璃洪湖有限公司	未批先建项目,现场仍未停止建设。		建议依法对企业违法行为进行严肃查处。	
74	湖北	荆州	湖北荆州亿钧玻璃有限公司	违规在建项目,未按要求停产。		建议依法对企业违法行为进行严肃查处。	
75	湖北	鄂州	鄂州鸿泰钢铁有限公司		未按产业结构调整目录(2011年)淘汰两台36平米烧结机。	建议地方政府按产业结构调整目录(2011年)淘汰两台36平米烧结机。	
76	湖北	黄冈	华辰矿业有限公司		未按产业结构调整目录(2011年)淘汰球团竖炉。	建议地方政府按产业结构调整目录(2011年)淘汰球团竖炉。	
77	湖北	咸宁	嘉鱼县嘉能热电有限责任公司	烟尘不能稳定达标。		建议地方环保部门督促企业积极推进环保设施改造,确保烟尘稳定达标排放;对企业违法行为进行严肃查处。	
78	湖北	咸宁	赤壁晨力纸业股份有限公司(赤壁晨鸣纸业股份有限公司)	外排烟尘不能稳定达标,物料露天堆放。		建议地方环保部门督促企业推进环保设施改造,确保烟尘稳定达标排放;对企业违法行为进行严肃查处;加强物料堆场管理。	
79	湖北	咸宁	咸宁瑞雅毛巾有限公司(洁丽雅)	监督性监测烟尘粉尘浓度超标,物料露天堆放。		建议地方环保部门督促企业推进环保设施改造,确保烟尘稳定达标排放;对企业违法行为进行严肃查处;加强物料堆场管理。	
80	广东	汕头	汕头经济特区万丰热电有限公司	无任何治理设施,企业各项污染物均超标排放。		建议地方环保部门对违法行为依法查处,督促企业实施环保改造工程。	
81	四川	眉山	宝马镇塑料粒子加工点	无环评审批手续,擅自投入生产。	无除尘设施,有大量黑色粉尘排放。	建议地方环保部门对违法行为依法查处。	
82	云南	昆明	云南南磷集团寻甸磷电有限公司	2015年1~3月二氧化硫和颗粒物在线监测数据长期超标,一季度监督性监测数据显示烟尘和二氧化硫均超标排放。	未按环保部门要求于去年9月底建成炉外脱硫工程,排放在线数据传输有效率未达到75%。	建议地方环保部门对违法行为依法查处,追缴排污费,通过按日计罚等手段督促企业尽快实现达标排放或者停止生产;在线监测数据传输满足监管要求。	
83	云南	昆明	宜良红狮水泥有限公司		中控系统不完善,不能准确反映脱硝设施运行情况。	建议地方环保部门督促企业限期完善中控系统,确保脱硝设施稳定运行。	
84	云南	昆明	云南铜冶炼加工总厂		颗粒物在线监测数据不准;厂区扬尘控制缺乏规范管理。	建议地方环保部门督促企业完善颗粒物在线监测设施,确保监测数据真实、准确;制订全市企业扬尘控制规范并监管到位。	
85	云南	昆明	云南建工云岭水泥有限公司		在线监测历时数据丢失较多,氮氧化物和二氧化硫在线监测仪器出现故障一年多均未修复;目前尚无脱硝工程改造计划。	建议地方环保部门督促企业限期整改在线监控系统,确保数据及传输符合国家要求;尽快建设脱硝工程。	
86	云南	昆明	宜良西南水泥有限公司		中控系统不完善,不能准确反映脱硝设施运行情况;料场防尘、抑尘措施不到位,大量物料露天堆放。	建议地方环保部门督促企业限期完善中控系统,确保脱硝设施稳定运行;制订全市企业扬尘控制规范并监管到位。	
87	甘肃	兰州	兰州晶亮玻璃有限责任公司	未安装除尘设施,烟尘长期超标排放,现场监测玻璃窑炉烟气林格曼黑度最高达2级,氮氧化物排放浓度超标。	部分原料堆场未覆盖,抑尘措施未落实。	建议地方环保部门对违法行为依法查处	兰州市环保局于3月25日对该企业下达停产整改的决定。
88	新疆	克拉玛依	克拉玛依石化公司	擅自开启硫磺回收装置旁路,大气污染物超标排放。	企业自备电厂煤场未覆盖,抑尘措施未落实。	建议地方环保部门对违法行为依法查处	